

临清市迪科轴承有限公司

年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承项目（一期）

## 竣工环境保护验收监测报告

（正式稿）

建设单位：临清市迪科轴承有限公司

编制单位：临清市迪科轴承有限公司

二〇二三年十一月

建设单位：临清市迪科轴承有限公司

法定代表人：谢华增

编制单位：临清市迪科轴承有限公司

法定代表人：谢华增

建设单位：临清市迪科轴承有限公司

电话：18953900656

传真：/

邮编：252600

地址：山东省聊城市临清市戴湾镇温庄村北首S245省道路南200米

## 目 录

表 1 基本情况 .....	1
表 2 工程建设内容 .....	5
表 3 主要污染源、污染物处理和排放 .....	16
表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 .....	21
表 5 验收监测质量保证及质量控制 .....	23
表 6 验收监测内容 .....	26
表 7 验收监测结果 .....	28
表 8 环评批复落实情况 .....	32
表 9 验收监测结论与建议 .....	36
附件 1 项目地理位置图	
附件 2 建设项目厂区平面布置图	
附件 3 绿色方园（山东）生态环境科技有限公司关于《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》中的“结论与建议”。（2023 年 5 月）	
附件 4 临清市行政审批服务局以临行审环评（承诺）准字〔2023〕20 号文关于《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》的批复（2023 年 5 月 23 日）	
附件 5 该项目验收监测期间工况情况记录表（2023 年 7 月 10 日、11 日和 13 日）	
附件 6 防渗证明	
附件 7 排污许可证	
附件 8 危险废物委托处置合同	
附件 9 污染物总量确认书	
附件 10 企业营业执照	

附件 11 应急预案备案表

附件 12 监测报告。

**表 1 基本情况**

建设项目名称	临清市迪科轴承有限公司年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承项目（一期）				
建设单位名称	临清市迪科轴承有限公司				
建设项目性质	新建√ 改扩建 技改 迁建（划√）				
建设内容	主要包括生产车间、办公室、配套工程和环保工程等。				
环评时间	2023年5月		开工日期	2023年5月	
投入试生产时间	2023年7月		现场监测时间	2023年7月10日、11日和13日	
环评报告表审批部门	临清市行政审批服务局		环评报告表编制单位	绿色方园（山东）生态环境科技有限公司	
环保设施设计单位	----		环保设施施工单位	----	
投资总概算	5000 万元	环保投资总概算	30万元	比例	0.60%
实际总投资	4500 万元	环保投资	25万元	比例	0.55%
国家法律法规	1、《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1); 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修正）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1); 4、《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1); 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月修正); 7、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）； 8、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；				

续表 1 基本情况

国家法律法 规	<p>9、《产业结构调整指导目录》(2019 年本);</p> <p>10、《危险废物转移联单管理办法》(1999.10.1);</p> <p>11、《国家危险废物名录》(2021 年版);</p> <p>12、生态环境部 2019 年第 9 号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(2018 年 5 月);</p> <p>13、中华人民共和国国务院 第 682 号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(2017 年 10 月 1 日);</p> <p>14、《关于发布&lt;建设项目竣工环境保护验收暂行办法&gt;的公告》(国环规环评[2017]4 号);</p> <p>15、《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函[2020]688 号);</p> <p>16、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52 号);</p> <p>17、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》(环办环评[2018]6 号)。</p>
------------	---

续表 1 基本情况

地方法律法规	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《山东省水污染防治条例》(2018.12.1);</li><li>2、《山东省大气污染防治条例》(2016.7.22);</li><li>3、《山东省环境保护条例》(2019.01.01);</li><li>4、《山东省实施&lt;中华人民共和国固体废物污染环境防治法&gt;办法》(2018 年 1 月修正);</li><li>5、《山东省环境噪声污染防治条例》(2018.01.23);</li><li>6、《关于加强建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(鲁政办发[2006]60 号);</li><li>7、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(鲁环办函[2016] 141 号);</li><li>8、《关于印发&lt;建设项目环评审批的具体操作程序&gt;和&lt;建设单位竣工环境保护验收的具体操作程序&gt;的通知》(鲁环发[2007] 147 号);</li><li>9、《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》(鲁环发[2013] 4 号)。</li></ol>
--------	--

续表 1 基本情况

标准 规范、 验收 依据	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；</li><li>2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；</li><li>3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；</li><li>4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；</li><li>5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；</li><li>6、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；</li><li>7、《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）。</li></ol>
基础 依据	<ol style="list-style-type: none"><li>1、绿色方园（山东）生态环境科技有限公司编写的《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》；</li><li>2、临清市行政审批服务局以临行审环评（承诺）准字〔2023〕20 号文关于《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》的批复；</li><li>3、临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目（一期）竣工环境保护验收监测方案。</li></ol>



**表 2 工程建设内容**

**1、建设项目基本情况**

项目名称:临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目(一期)

建设单位:临清市迪科轴承有限公司

建设性质:新建项目(C3451 滚动轴承制造)

建设地点:山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内(东经:115°49'1.2", 北纬:36°48'41.4")

临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目(一期)位于山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内,计划总投资 5000 万元,其中环保投资 30 万元;一期工程实际总投资 4500 万元,其中环保投资 25 万元。该项目为新建项目,分期建设,分期验收。用地面积 3751.8 平方米,项目租赁现有空地建设车间,在车间内设置超精机、清洗机、磨床等生产设备,以外购的车用套圈为原料经磨加工、超精、清洗等工序生产轴承套圈和轴承,一期项目建成后达到年加工 800 万套轴承套圈和 200 万套轴承的生产能力。该期项目劳动定员为 15 人,年工作时间为 300 天,采取 2 班工作制,每班工作 8 小时。

**2、建设项目“三同时”情况**

2023 年 5 月,绿色方园(山东)生态环境科技有限公司编写了《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》。2023 年 5 月 23 日临清市行政审批服务局以临行审环评(承诺)准字〔2023〕20 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 6 月 1 日进行了固定污染源排污登记(登记编号:91371581097322937L001Z,有效期限:2023-6-01 至 2028-5-31)。

该期项目于 2023 年 5 月开工建设,2023 年 7 月投入试生产。

## 续表 2 工程建设内容

### 3、验收范围及内容

#### (1) 验收范围

本次竣工环境保护验收范围为临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目（一期），主要包括生产车间、办公室、公用工程、环保工程等。

该项目验收监测对象见表 2-1。

表 2-1 验收监测对象一览表

类别		验收监测（或调查）对象
污染物排放	废水	生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。
	废气	超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放。
	固废	固废、危废暂存及最终处置措施
	噪声	厂区边界噪声
环境风险		环境风险防范措施落实情况
环境管理		环境管理制度、环境监测制度的制定与落实情况

#### (2) 验收内容

1) 对项目的实际建设内容进行检查，核实本期项目地理位置以及平面布置，核实本期项目的产品内容以及实际生产能力、项目设备的安装使用情况；

2) 检查本期项目各个单元的污染物的实际产生情况以及相应的环保设施实际配置情况和实际运行情况。该项目主要环保设施验收内容具体如下：

表 2-2 主要环保设施验收内容一览表

项目	产生环节	污染物	处理措施	验收内容	执行标准
废气	超精、清洗和防锈工序	VOCs	经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒	经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒	《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II 时段排放限值要求

续表 2 工程建设内容

			DA001 排放	筒 DA001 排放	
噪声	生产设备	连续等效 A 声级	隔声、消声、减振	隔声、消声、减振	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准
废水	生活污水	COD、氨氮等	化粪池	化粪池	-
固体废物	废磨削液、废磨泥、废无纺布、超精油泥、清洗油泥、废润滑油、废液压油、含油抹布手套、废活性炭、废油、废包装桶		收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置	收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
	不合格品		收集后外售综合利用	收集后外售综合利用	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
	生活垃圾		收集后由环卫部门定期清运	收集后由环卫部门定期清运	

3) 检查环评批复的落实情况的落实情况；核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

### (3) 验收工作过程

根据对年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目（一期）竣工环境保护验收现场勘察，据此编写了现场验收监测方案。

根据该项目实际建设情况和对该项目主要污染源和污染物及其设施运转情况分析，确定本次验收监测内容为废气和噪声。

我单位根据现场验收监测方案委托山东恒辉环保科技有限公司于 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 11 日和 13 日，对该项目的废气和噪声进行了监测。

根据该项目的监测数据及现场调查情况，编写了临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目（一期）竣工环境保

## 续表 2 工程建设内容

护验收监测报告。

### 4、建设内容

该项目主要工程内容见表 2-3。

表 2-3 该项目主要工程内容

类别	环评建设内容		该期实际建设内容
主体工程	一号车间	分为磨床区、原料存放区，主要布置磨床设备进行磨加工工序，建筑面积为 900m <sup>2</sup> 。	同环评
	二号车间	分为超精区、清洗区、安装区，主要布置超精机、清洗机等设备对磨加工半成品进行超精清洗工序，然后组装，建筑面积为 448m <sup>2</sup> 。	部分超精机未上
储运工程	仓库	建筑面积为 720m <sup>2</sup> ，主要用于轴承及套圈的存放	同环评
辅助工程	办公室	位于三号车间，主要用于职工办公，建筑面积为 96m <sup>2</sup> 。	同环评
公用工程	供水	项目用水为生产用水和生活用水，用水来自自来水	同环评
	排水	项目无生产废水产生，生活污水委托环卫部门外运	同环评
	供热系统	办公取暖采用空调	同环评
	供电	用电由园区提供	同环评
环保工程	废气	超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放。	同环评
	废水	本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运，不外排。	同环评
	固废	危险废物收集暂存危险废物暂存间（位于项目厂区东侧，面积 83.6m <sup>2</sup> ），委托资质单位妥善处理。一般固体废物收集后暂存固废暂存区，位于危废间西侧，面积 28m <sup>2</sup> ；生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。	同环评
	噪声	通过设备合理布局、基础减震、厂房隔音、距离衰减、风机采用吸声材料进行围挡降低噪声值。	同环评

### 5、项目主要设备

该项目主要生产设备表见表 2-4。

表 2-4 该项目主要生产设备表

序号	设备名称	环评数量 (台/套)	该期实际数量 (台/套)	备注
1	端面磨床	1	1	7650
2	无心磨床	4	4	M1080B
3	外圈沟道磨床	8	8	3M1410

**续表 2 工程建设内容**

4	内圈沟道磨床	4	4	3MK136B
5	内径磨床	9	9	3M208
6	内圈沟道拉丝超精机	5	4	3MMZ315J
7	外圈沟道拉丝超精机	5	4	3MMZ329J
8	普通沟道超精机	3	3	/
9	内径测量仪	2	2	/
10	合套铆压机	5	5	/
11	振动仪	1	1	/
12	高压清洗机	2	2	/
13	全自动注油机	2	2	/
14	全自动压盖机	2	2	/
15	螺杆机	3	3	/
16	变压器	1	1	/
17	行车	1	1	/

**6、主要原辅材料及能耗**

该项目原辅材料和产品表见表 2-5 和表 2-6。

**表 2-5 该项目主要原辅材料一览表**

序号	名称	单位	环评数量	该期项目数量	备注
1	轴承套圈坯件	万套/年	200	200	/
2	轴承钢球	万粒/年	1800	1800	/
3	保持器	万套/年	200	200	/
4	磨削液	吨/年	16	12.5	/
5	环保清洗油	吨/年	0.95	0.95	/
6	防锈油	吨/年	0.64	0.64	/
7	液压油	吨/年	0.5	0.5	/
8	水基清洗剂	吨/年	0.4	0.4	/
9	润滑脂	桶/年	100	100	约合 5t
10	超精油	吨/年	2.24	1.8	/
11	包装箱	吨/年	5.0	4.5	/
12	轴承密封片	万只/年	200	200	/
13	车用套圈	万套/年	1000	800	/
14	乳化油	桶/年	7	6	6 桶约合 0.12t

**表 2-6 该项目产品规模一览表**

序号	产品类型	单位	环评数量	该期实际数量	备注
1	深沟球轴承 6204	万套/年	100	100	/
2	深沟球轴承 6205	万套/年	100	100	/
3	深沟球轴承套圈 6204	万套/年	300	200	/
4	深沟球轴承套圈 6205	万套/年	700	600	/

## 续表 2 工程建设内容

### 7、地理位置及平面布置

该项目位于山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内。项目建设三座车间，一号车间位于车间南侧，二号车间位于厂区西北侧，三号车间位于厂区东北侧，厂区大门位于北侧。车间内功能分区明确，平面布置比较合理。地理位置图见附件 1，项目平面布置见附件 2。

### 8、该项目工艺流程简介及产污环节

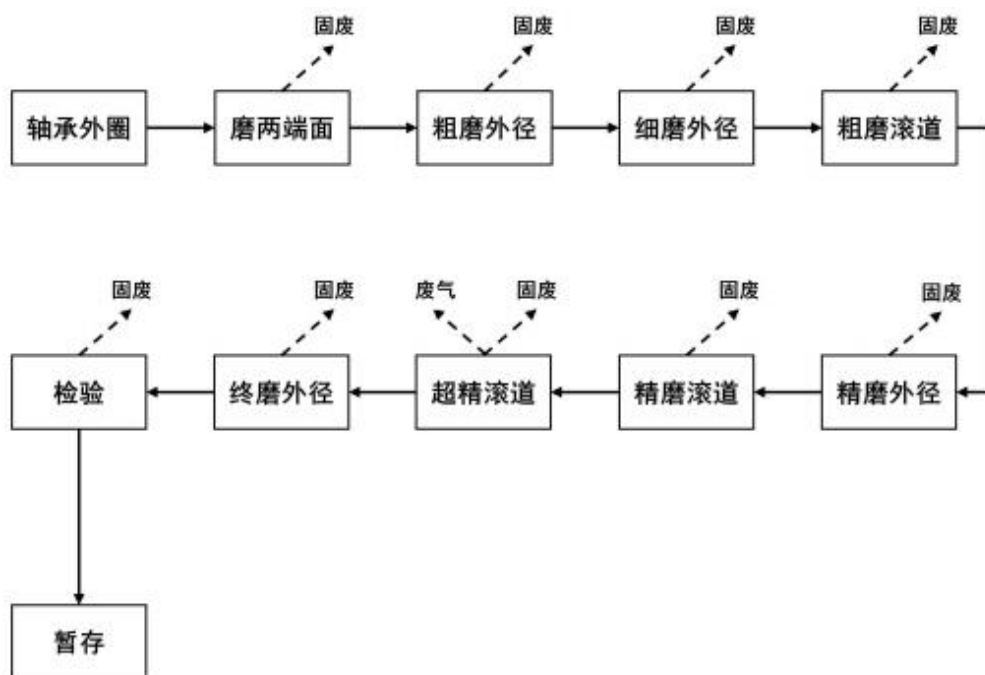


图 2-1 轴承外圈生产工艺流程及产污节点图

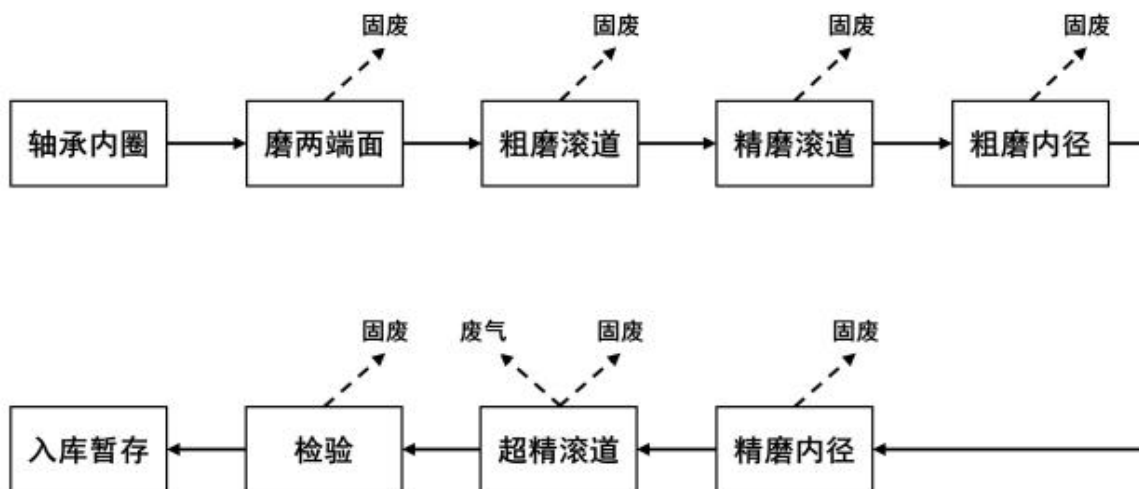


图 2-2 轴承内圈生产工艺流程及产污节点图

续表 2 工程建设内容

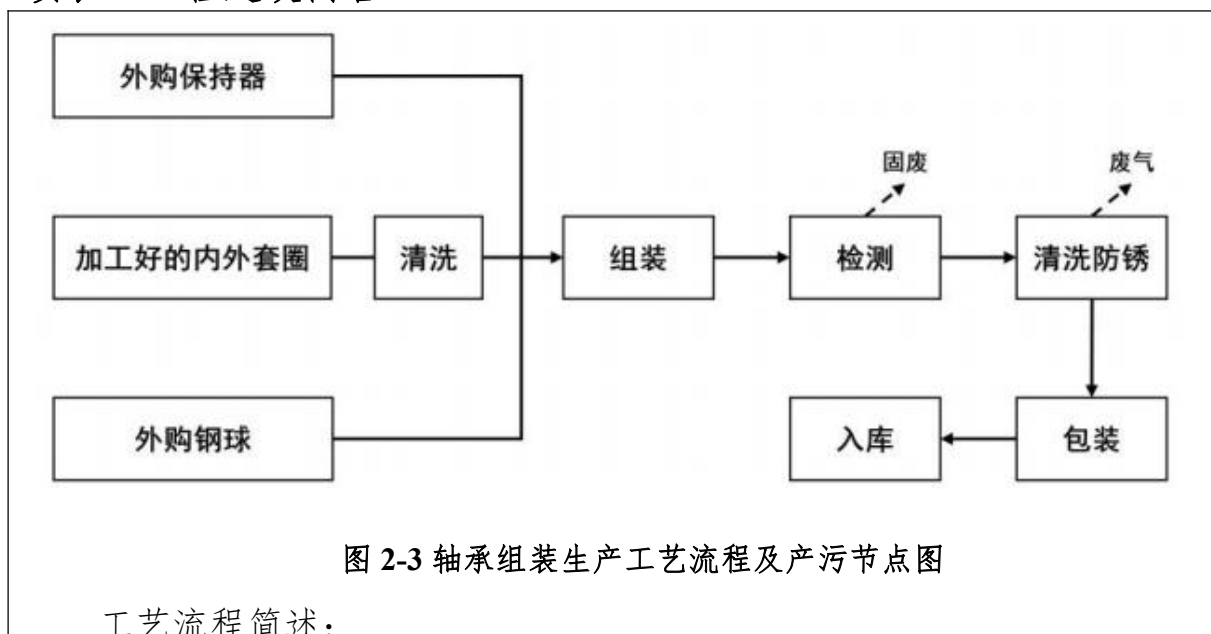


图 2-3 轴承组装生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

(1) 总述：

本项目最终产品为轴承和轴承套圈，轴承主要由套圈、保持器、钢球组装而成，本项目用于组装的套圈在厂内加工得到，钢球和保持器为外购成品件。

I、轴承外圈加工

项目原料轴承套圈为热处理后的坯件，依次进行磨双端面、无心磨、粗磨外径、细磨外径、粗磨滚道，精磨外径，精磨滚道、超精滚道、终磨外径，检验合格后进入零件库暂存。加工过程中所用磨削液通过磁分离器将铁屑与磨削液分离，分离出的磨削液循环使用。

II、轴承内圈加工

项目原料轴承套圈为热处理后的坯件，依次进行磨双端面、粗磨滚道、精磨滚道、粗磨内径、精磨内径、超精滚道，检验合格后清洗进入零件库暂存。加工过程中所用磨削液通过磁分离器将铁屑与磨削液分离，分离出的磨削液循环使用。

III、轴承组装

## 续表 2 工程建设内容

将加工好的轴承内、外套圈，外购的滚动体、保持器进行组装，轴承套圈利用水基清洗剂进行清洗，去除套圈表面内的灰尘、碎铁屑等，清洗液将污泥及沉渣隔出后循环使用。组装时首先进行内组件（轴承内圈、外圈、滚动体、保持架）的组装，再经压力机收缩保持架，检验旋转灵活性、外观、旋转精度；轴承成品清洗时利用清洗机进行清洗，首先利用环保清洗油进行清洗，清洗掉套圈上的铁屑及尘土，烘干后上防锈油。包装后即成为成品，入库待售。

### （2）工艺及产污简述：

针对轴承及套圈加工涉及的具体工艺进行简述：

#### I、磨加工（对轴承套圈的各种磨加工）

为提高轴承套圈内外表面的精度，需利用各类磨床对轴承套圈进行磨削加工，磨加工是用高速回转的砂轮，以微小的切削深度对轴承进行精加工。磨加工过程使用磨削液喷淋砂轮和工件接触面，降温润滑的同时抑制粉尘的产生。磨削液由磨削液原液和自来水按照比例进行配置而成，磨削液与磨削产生的铁屑由集中供液系统过滤后循环使用。

集中供液系统为磨削液集中循环过滤系统：磨床使用后的磨削液经回液管路集中回流，流入负压式过滤机，先由大型磁性分离器分离大部分铁磁性杂质，再经无纺布过滤，然后由供液泵经供液管路输出至机床使用，如此往复，循环使用。处理后产生的磨渣由负压式过滤机的排渣装置排出至废渣箱中、形成废磨泥（含水率约 30%），废磨泥作为固废处置。磨削液损耗后由人工控制球阀补充水，原液补充泵从原液箱抽取原液进行补充，其配制比例由水流量计和原液流量计控制。集中供液系统的无纺布待过滤性能降低后需进行更换，更换产生的废无纺布作为固废处置。

磨削液循环使用，损耗后定期补充、不更换。



## 续表 2 工程建设内容

### II、超精

为进一步提高轴承工件表面的精度，需采用超精机对套圈表面进行超精加工，超精为利用装在振动头上的细粒度油石对精加工表面进行的精整切削加工，超精加工一般安排在精磨工序后进行，其加工余量仅几微米。超精工序使用超精油，降温润滑的同时抑制粉尘的产生。

超精油中的溶剂油组分易挥发形成 VOCs，超精机为拉合式机械门的箱式结构，工作时为密闭状态，超精机顶部接有引气管线，溶剂油挥发形成的 VOCs 经引气管线引出经环保设施处理后排放。超精油与超精产生的废铁屑经设备自带过滤分离系统分离后循环使用，过滤系统拦截分离的含油铁屑为超精油泥。

### III、清洗、防锈

采用清洗机对套圈、滚子、轴承进行清洗、防锈，清洗机为集清洗防锈功能为一体的设备。清洗机内补充清洗剂 and 防锈油，清洗剂用于清洗工件表面的油污，防锈油通过附着包裹在工件表面而起到防锈的作用。清洗剂和防锈油中的溶剂油挥发形成 VOCs；设备自备清洗油过滤系统，经过滤的清洗油循环使用、损耗后定期补充，过滤系统拦截的油污为清洗油泥、作为固废处置。

### IV、检验

对套圈的硬度、外表面缺陷等物理性能进行检验，合格品进入下道工序，不合格品作为固废处置。

### V、组装（合套、注脂、压盖）

首先采用合套仪将套圈、滚子、保持器组装装配，然后采用注脂机向已装配的轴承注入润滑脂，最后采用压盖机将橡胶片压在注脂后的轴承的两个端面、对轴承进行密封。

**续表 2 工程建设内容**

**VI、打标**

采用激光打标机对工件进行打印型号等信息。

**9、给排水**

**(1) 供水**

项目用水由厂区提供。用水主要为办公生活用水、磨削液配置用水。

办公生活用水：项目劳动定员为 15 人，办公生活用水量为 225m<sup>3</sup>/a。

磨削液配置用水：磨削液与水按比例进行混合，配置用水量为 250m<sup>3</sup>/a。

水基清洗剂配置用水：轴承套圈利用水基清洗剂进行清洗，水基清洗剂与水按比例进行配比，配置用水量为 20m<sup>3</sup>/a。

**(2) 排水**

项目无生产废水产生，废水主要为办公生活废水。

生活废水：项目生活废水主要来自于员工办公生活，生活废水产生量为 180m<sup>3</sup>/a，生活废水贮存在化粪池，然后委托环卫部门外运。

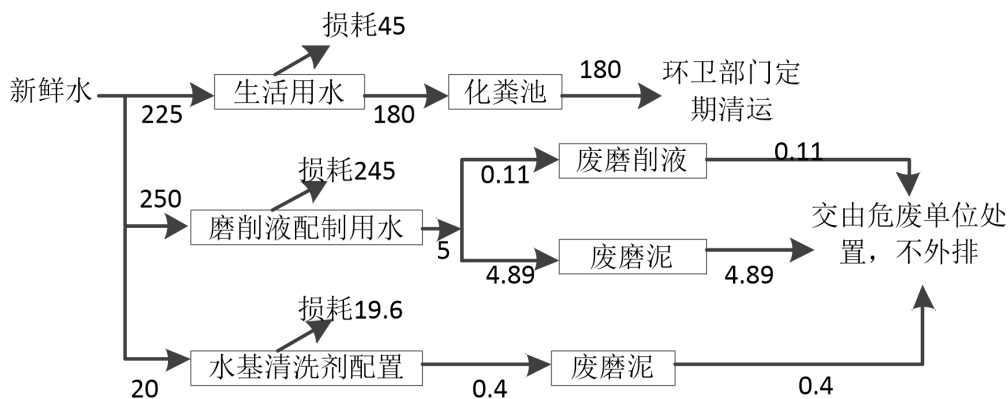


图 2-2 该项目水平衡示意图 (m<sup>3</sup>/a)

**10、供电**

该项目用电主要为生产设备用电等，由当地电网提供，项目用电量约

## 续表 2 工程建设内容

35 万 kWh/a。

### 11、职工人数、工作制度

该期项目劳动定员为 15 名员工，年工作时间为 300 天，采取 2 班工作制，每班工作 8 小时。

### 12、项目变动情况

该项目实际建设与环评阶段相比，该项目进行分期建设，分期验收，未安装设备为下期项目建设的主要内容。根据生态环境部办公厅文件环办环评函[2020]688 号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知等文件有关要求，该项目的建设地点、性质、生产工艺、生产规模均未发生变化，满足竣工环境环保验收工作要求。

表 3 主要污染源、污染物处理和排放

一、污染物治理/处置设施

1、废水

该期项目磨削液配置用水循环使用；生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

2、废气

超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放；未收集的废气无组织排放。

本项目废气处理设施现状图如下：



图 3-1 现场废气处理设施

### 续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

#### 3、噪声

该项目噪声源主要来自超精机、清洗机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设备，均采取基础减振，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。

#### 4、固体废物

该期项目产生的固体废物主要为磨加工工序（集中供液系统）产生的废磨泥、废无纺布、废磨削液，超精工序产生的超精油泥，清洗防锈产生的清洗油泥，检验工序产生的不合格品，油雾净化器收集的废油，活性炭吸附箱产生的废活性炭，机械设备维护产生的废润滑油、废液压油、含油抹布手套，原料使用产生的废包装桶，职工日常产生的生活垃圾。

(1) 废磨泥：磨加工过程产生铁屑，铁屑被过滤系统拦截并压滤形成废磨泥，废磨泥产生量约 11t/a，属于 HW09 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-006-09，属于“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(2) 废无纺布：集中供液系统需定期更换其过滤介质一无无纺布，废无纺布产生量约为 0.04t/a，属于 HW49 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(3) 废磨削液：磨削液产生量约为 0.125t/a；属于 HW09 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-006-09，属于“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

### 续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

(4) 超精油泥：超精油泥产生量约 1.1t/a，属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-200-08，属于“珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥”，危险特性为 T，I；收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(5) 清洗油泥：清洗油泥产生量约 0.8t/a，泥属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-201-08，属于“清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油”，危险特性为 T，I；收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(6) 不合格品：不合格品产生量约 1.2t/a，不合格品性状为固态，主要成分为钢铁，属于一般固废，由建设单位收集暂存后外售综合利用。

(7) 油雾净化器废油：废油量约为 0.9t/a，属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-249-08，属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为 T、I；收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(8) 废活性炭：废活性炭产生量约 4.0t/a，属于 HW49 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-039-49，属于“VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(9) 废润滑油：项目设备维护保养产生废润滑油，产生量约 0.105t/a，属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-217-08，属于“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为 T、I，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(10) 废液压油：废液压油产生量约为 1.13t/3a，废液压油为液态物质，

### 续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

其主要成分和有害成分均为液压油，属于 HW08 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-218-08，属于“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，危险特性为 T、I，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(11) 设备维护产生含油抹布手套：含油抹布手套产生量约为 0.05t/a，属于 HW49 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(12) 废包装桶：项目废包装桶包括废磨削液桶、废清洗油桶、废防锈油桶、废液压油桶、废润滑油桶。废包装桶产生量约 0.3t/a，属于 HW49 类危险废物，行业来源为非特定行业，废物代码为 900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为 T，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

(13) 生活垃圾：项目职工定员 15 人，年运营时间为 300 天，生活垃圾产生量为 2.25t/a，生活垃圾存放在厂内指定场所，由建设单位委托环卫部门定期清理。

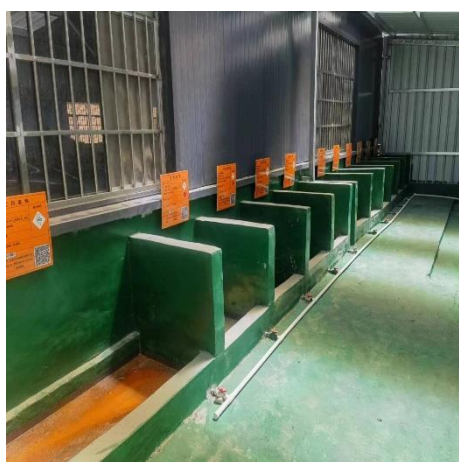


图 3-2 危废暂存间现状图

## 二、其他环境保护设施

### 续表 3 主要污染源、污染物处理和排放

#### 1、环境风险防范设施

为保证厂区设施的正常安全运转，企业成立突发事件应急处理小组。该项目配备了灭火器等环境风险防范设施。同时企业编制突发环境事件应急预案（备案编号：371581-2023-119-L）。

#### 2、规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目无在线监测装置，已规范化设置废气排放口。

#### 3、环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目计划总投资 5000 万元，环保设施投资约 30 万元；一期实际总投资 4500 万元，环保设施投资约 25 万元。该项目各项环保设施实际投资情况见表 3-1。

表 3-1 各项环保设施实际投资情况一览表

项目	名称	投资（万元）
噪声	设备基础减震、隔声、消声	1.0
废水	化粪池	0.5
废气	集气罩、活性炭吸附、排气筒等	22.0
固废	危废暂存间建设及一般固废暂存区建设	1.0
其他	防渗等	0.5
合计	25.0 万元	

该项目环保设施建设情况见表 3-2。

表 3-2 环保设施建设情况一览表

类别	设施名称	数量（套）	主要治理项目	运行情况
废气治理设施	油雾净化+两级活性炭吸附装置	1	挥发性有机物	良好
噪声处理设施	减振、隔声、吸声	-----	噪声	良好
废水处理设施	化粪池	-----	COD、氨氮等	良好
固废处理设施	危废暂存间	-----	危险废物	良好
	一般固废暂存间	-----	一般固废	良好



**表 4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定**

**一、建设项目环评报告表的结论**

本项目建设符合国家产业政策，采取的环保措施基本可行，环境风险水平可接受；按照我国环保法的规定，凡从事建设项目，其防治污染的环保处理措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方应严格执行“三同时”的规定，同时全面落实本报告提出的各项环境保护措施，并采取严格的环保治理和管理手段，确保环境影响可得到最大程度的减缓。因此，从环保角度看，本项目建设可行

**二、审批部门审批决定**

临清市迪科轴承有限公司：

你单位报送的《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》及相关申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批的相关要求，我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

该项目为新建项目，位于临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内，用地面积 3751.8 平方米，总投资 5000 万元，其中环保投资 30 万元。项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2207-371581-89-01-475395。根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目 VOCs 排放量为 0.1t/a，2 倍替代量为 0.2t/a。你单位需确保污染物达标排放。

你单位要严格落实相关承诺事项和各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排

污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。

你单位需按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

临清市行政审批服务局

2023 年 5 月 23 日

**表 5 验收监测质量保证及质量控制**

**1、监测分析及监测仪器**

项目监测分析方法如表 5-1 所示。

**表 5-1 检测项目依据及分析方法**

检测项目	标准名称及依据	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA6228+ 多功能声级计	HHYQ-355-2022	/
VOCs	HJ 604-2017 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07mg/m <sup>3</sup>
VOCs	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07 mg/m <sup>3</sup>

**表 5-2 仪器一览表**

仪器名称	仪器型号	仪器编号
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E	HHYQ-356-2022
多功能声级计	AWA6228+	HHYQ-355-2022
声校准器	AWA6021A	HHYQ-357-2022
轻便三杯风向风速表	FYF-1	HHYQ-364-2022
便携式数字温湿仪	FYTH-1	HHYQ-365-2022
空盒气压表	DYM3	HHYQ-366-2022
真空箱气袋采样器	KB-6D	HHYQ-367-2022
真空箱气袋采样器	KB-6D	HHYQ-368-2022

**2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制**

废气监测质量保证按照国家环保部（现生态环境部）《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的规定和要求，进行全过程质量控制。

（1）有组织排放废气监测严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）的要求与规定进行；无组织排放废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技导则》（HJ/T55-2000）进行。

（2）被测排放物的浓度在仪器测量程的有效范围即仪器量程的

### 续表 5 验收监测质量保证及质量控制

30%-70%之间。

(3) 监测仪器均经过计量检定，并在有效期内。烟尘采样器及综合大气采样器在进入现场前对采样器进行校准，在测试时保证其采样流量的准确。

#### 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测质量保证按照国家环保部（现生态环境部）发布的《环境监测技术规范》噪声部分和标准方法有关规定进行。

为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。

噪声仪器经过计量部门检定合格，并在有效期内。声级计测量前后要进行自校，测量前后仪器的灵敏度相差不大于±0.5dB（A）。

#### 4、质量保证和质量控制的具体要求

检测人员的素质要求，检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识；正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序；熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证，持证上岗。

检测仪器管理与定期检查，为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性，必须对所用计量分析仪器进行计量检定，经检定合格方可使用，且在有效使用期内，每半年进行期间核查有效。

现场采样前准备，采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不

### 续表 5 验收监测质量保证及质量控制

大于 0.5dB(A); 测量时传声器加防风罩; 记录影响测量结果的噪声源; 按照监测规范采样, 采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录, 对采样位置进行图示, 确保采样的有效性和可追溯性, 且填写受控的采样操作记录。

采样设备在领用和返还时, 对其性能是否满足要求进行核查或校准, 并做好详细记录。

分析测试, 进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等, 符合要求的样品方可开展检测; 使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递; 实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存, 并在规定期限内分析完毕;

报告执行三级审核制度, 本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定, 检测技术文件由档案管理员统一编号。

## 表 6 验收监测内容

### 1、废气

废气监测点位设置、监测项目和监测频次见表 6-1。

表 6-1 废气监测点位设置、监测项目和监测频次

序号	监测点位		监测项目	监测频次
1	有组织	超精、清洗和防锈废气排放口 (DA001) 进口	VOCs	3 次/天, 共监测 2 天
2		超精、清洗和防锈废气排放口 (DA001) 出口	VOCs	3 次/天, 共监测 2 天
3	无组织	在该项目厂界布设监测点位	VOCs	3 次/天, 共监测 2 天
4		在厂房门窗或通风口、其他开口 (孔) 等排放口外 1m	非甲烷总烃 (1h 平均浓度值)	3 次/天, 共监测 2 天

### 2、厂界噪声

噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次见表 6-2。

表 6-2 噪声的监测点位设置、监测项目和监测频次

监测点位	监测项目	监测频次
厂界南、北各布设一个监测点位。	连续等效 A 声级 Leq[dB(A)]	昼间、夜间各监测 1 次, 监测 2 天
西、东厂界紧邻其他单位, 不具备检测条件		

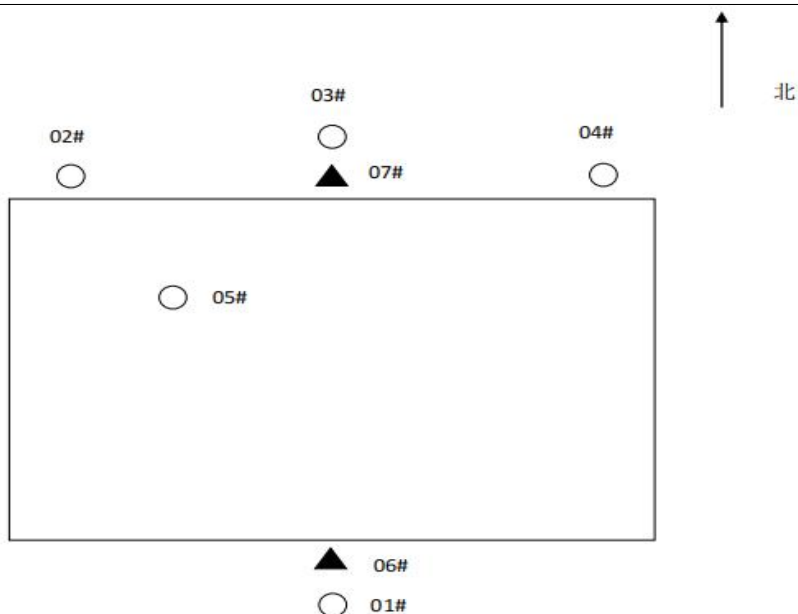


图 6-1 废气、噪声监测点位 (2023 年 7 月 10 日、11 日、13 日)

## 续表 6 验收监测内容

### 3、执行标准

#### (1) 废气排放标准

有组织废气排放执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 表 1 中 II 时段排放限值要求；无组织废气排放执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019) 表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 中无组织排放限值。

#### (2) 固废排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

#### (3) 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类声环境功能区标准。

表 6-3 废气排放验收执行标准一览表

污染物名称	最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	备注
VOCs	60	3.0	2.0	/

表 6-4 噪声排放验收执行标准

污染物	执行标准限值 dB(A)		执行标准
	昼间	夜间	
厂界噪声	昼间	65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类声环境功能区标准
	夜间	55	

## 表 7 验收监测结果

### 1、生产工况

验收监测期间项目运行负荷情况详见表 7-1。

表 7-1 该项目验收期间工况情况

验收项目名称	临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目（一期）								
验收监测时间	2023 年 7 月 10 日			2023 年 7 月 11 日			2023 年 7 月 13 日		
名称	实际产能	设计产能	实际负荷(%)	实际产能	设计产能	生产负荷(%)	实际产能	设计产能	生产负荷(%)
轴承	0.6 万套/d	0.67 万套/d	89.55	0.61 万套/d	0.67 万套/d	91.04	0.60 万套/d	0.67 万套/d	89.55
套圈	2.5 万套/d	2.67 万套/d	93.63	2.45 万套/d	2.67 万套/d	91.76	2.48 万套/d	2.67 万套/d	92.88

注：监测期间产量由企业提供。

### 2、废气

#### (1) 有组织废气监测结果及分析评价

超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放。

该项目有组织废气排气筒排放监测结果见表 7-2。



续表 7 验收监测结果

**表 7-2 该项目废气排气筒有组织排放废气监测结果表**

监测日期	监测点位	监测项目	频次	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )			速率 (kg/h)			
				实测值	最大值	标准值	监测值	标杆流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	最大值	标准值
2023.7.10	超精、清洗和防锈废气排气筒进口	VO Cs	第 1 次	15.2	17.8	/	0.0373	2451	0.0467	/
			第 2 次	16.6			0.0465	2801		
			第 3 次	15.0			0.0430	2867		
2023.7.11			第 1 次	13.8			0.0392	2844		
			第 2 次	17.8			0.0467	2623		
			第 3 次	14.0			0.0412	2940		
2023.7.10	超精、清洗和防锈废气排气筒出口	VO Cs	第 1 次	3.76	3.88	60	0.00770	2049	0.00859	3.0
			第 2 次	3.06			0.00669	2185		
			第 3 次	3.56			0.00771	2167		
2023.7.11			第 1 次	3.05			0.00633	2074		
			第 2 次	3.88			0.00859	2215		
			第 3 次	3.55			0.00775	2182		

注：排气筒高 H=15m，进口内径 0.3m；出口内径 0.3m

表 7-3 环保设备对有组织挥发性有机物处理效率表

监测日期	监测项目	监测时间	处理效率 (%)
<b>DA001 排气筒 (油雾净化+两级活性炭吸附装置)</b>			
2023.7.10	VOCs	第一次	79.36
		第二次	85.61
		第三次	82.07
2023.7.11		第一次	83.85
		第二次	81.61
		第三次	81.19

监测结果表明，验收监测期间超精、清洗和防锈废气排气筒 DA001 出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 3.88mg/m<sup>3</sup>、0.00859kg/h。DA001 排气筒环保设备（油雾净化+两级活性炭吸附装置）对 VOCs 处理效率为 79.36%~85.61%。

通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II 时段排放限值要求。

### 续表 7 验收监测结果

#### (2) 无组织废气监测结果及分析评价

无组织废气主要为 VOCs，监测结果详见下表。

表 7-4 该项目 VOCs 无组织监测结果表

采样时间	检测项目	采样频次	检测点位及结果 (mg/m <sup>3</sup> )				
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	车间门窗户外 5#
2023.7.10	VO Cs	第一次	0.71	0.87	0.91	0.95	1.16
		第二次	0.67	0.98	0.89	0.95	1.23
		第三次	0.72	0.96	0.94	0.97	1.27
2023.7.11		第一次	0.79	1.01	0.95	1.03	<b>1.68</b>
		第二次	0.78	0.95	1.01	0.94	1.55
		第三次	0.80	<b>1.05</b>	1.03	0.91	1.53

监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大值为 1.05mg/m<sup>3</sup>，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度最大值为 1.68mg/m<sup>3</sup>；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。

#### (3) 相关参数

无组织排放废气监测期间气象参数详见表 7-5。

表 7-5 该项目监测期间气象参数监测结果

采样日期	时间	温度 (°C)	相对湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气压 (KPa)
2023 年 7 月 10 日	11:00	33.8	47	S	1.24	1	0	99.54
	11:25	33.9	48	S	1.24	1	0	99.54
	11:47	34.1	45	S	1.26	1	0	99.52
2023 年 7 月 11 日	10:41	35.6	45	S	1.21	1	0	99.72
	11:10	35.4	45	S	1.20	1	0	99.74
	11:35	34.9	46	S	1.21	1	0	99.83

### 3、厂界噪声

该项目厂界噪声监测结果见表 7-6。

续表 7 验收监测结果

表 7-6 该项目厂界噪声监测结果

采样日期		采样点位	测量时段	检测结果 Leq dB (A)	气象条件
2023 年 7 月 10 日	11:01	06#南厂界外 1m 处	昼间	53.9	无雷电, 无雨雪, 风速 1.22m/s
	11:15	07#北厂界外 1m 处	昼间	54.4	
	22:00	06#南厂界外 1m 处	夜间	44.5	无雷电, 无雨雪, 风速 1.30m/s
	22:13	07#北厂界外 1m 处	夜间	41.3	
2023 年 7 月 11 日	10:40	06#南厂界外 1m 处	昼间	54.3	无雷电, 无雨雪, 风速 1.21m/s
	10:53	07#北厂界外 1m 处	昼间	56.2	
2023 年 7 月 13 日	22:00	06#南厂界外 1m 处	夜间	40.9	无雷电, 无雨雪, 风速 1.25m/s
	22:14	07#北厂界外 1m 处	夜间	43.9	

监测结果表明, 验收监测期间该项目北、南(西、东厂界紧邻其他单位, 不具备检测条件)厂界外 2 个监测点位的昼间等效声级最大值为 56.2dB(A), 夜间等效声级最大值为 44.5dB(A), 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类声环境功能区标准。

#### 4、污染物排放总量核算

该项目废水主要为生活污水, 生活污水经厂区内化粪池处理后由环卫部门定期清运, 不外排, 故无需总量核算。

该项目年工作时间为 300 天, 年工作 4800h。通过监测数据可知, 监测结果表明, 验收监测期间冷轧排气筒 DA001 出口 VOCs 排放速率最大值为 0.00859kg/h; 故 DA001 排气筒 VOCs 排放量为 0.041232t/a。满足环评及环评批复中总量要求 (VOCs: 0.1t/a)。

表 8 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表 8-1。		
表 8-1 环评批复要求落实情况		
环评批复要求	落实情况	结论
<p>该项目为新建项目，位于临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内，用地面积 3751.8 平方米，总投资 5000 万元，其中环保投资 30 万元。项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2207-371581-89-01-475395。根据报告表结论及污染物总量确认书，该项目 VOCs 排放量为 0.1t/a，2 倍替代量为 0.2t/a。你单位需确保污染物达标排放。</p> <p>你单位要严格落实相关承诺事项和各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。</p>	<p>1、三同时 2023 年 5 月，绿色方园（山东）生态环境科技有限公司编写了《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》。2023 年 5 月 23 日临清市行政审批服务局以临行审环评（承诺）准字（2023）20 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 6 月 1 日进行了固定污染源排污登记（登记编号：91371581097322937L001Z，有效期限：2023-6-01 至 2028-5-31）。</p> <p>该期项目于 2023 年 5 月开工建设，2023 年 7 月投入试生产。</p> <p>2、废气 超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放；未收集的废气无组织排放。</p> <p>监测结果表明，验收监测期间超精、清洗和防锈废气排气筒 DA001 出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 3.88mg/m<sup>3</sup>、0.00859kg/h。DA001 排气筒环保设备（油雾净化+两级活性炭吸附装置）对 VOCs 处理效率为 79.36%~85.61%。</p> <p>通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II 时段排放限值要求。</p> <p>监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大值为 1.05mg/m<sup>3</sup>，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度最大值为 1.68mg/m<sup>3</sup>；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。</p> <p>3、废水 磨削液配置用水循环使用；生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。</p> <p>4、噪声 该项目噪声源主要来自超精机、清洗机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设</p>	<p>落实</p>

	<p>备,均采取基础减振,经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。</p> <p>监测结果表明,验收监测期间该项目北、南(西、东厂界紧邻其他单位,不具备检测条件)厂界外 2 个监测点位的昼间等效声级最大值为 56.2dB(A),夜间等效声级最大值为 44.5dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类声环境功能区标准。</p> <p>5、固废</p> <p>该期项目产生的固体废物主要为磨加工工序(集中供液系统)产生的废磨泥、废无纺布、废磨削液,超精工序产生的超精油泥,清洗防锈产生的清洗油泥,检验工序产生的不合格品,油雾净化器收集的废油,活性炭吸附箱产生的废活性炭,机械设备维护产生的废润滑油、废液压油、含油抹布手套,原料使用产生的废包装桶,职工日常产生的生活垃圾。</p> <p>(1)废磨泥:磨加工过程产生铁屑,铁屑被过滤系统拦截并压滤形成废磨泥,废磨泥产生量约 11t/a,属于 HW09 类危险废物,行业来源为非特定行业,废物代码为 900-006-09,属于“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”,危险特性为 T,收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位进行处置。</p> <p>(2)废无纺布:集中供液系统需定期更换其过滤介质—无纺布,废无纺布产生量约为 0.04t/a,属于 HW49 类危险废物,行业来源为非特定行业,废物代码为 900-041-49,属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”,危险特性为 T,收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位进行处置。</p> <p>(3)废磨削液:磨削液产生量约为 0.125t/a;属于 HW09 类危险废物,行业来源为非特定行业,废物代码为 900-006-09,属于“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”,危险特性为 T,收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位进行处置。</p> <p>(4)超精油泥:超精油泥产生量约 1.1t/a,属于 HW08 类危险废物,行业来源为非特定行业,废物代码为 900-200-08,属于“珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥”,危险特性为 T, I;收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位进行处置。</p> <p>(5)清洗油泥:清洗油泥产生量约 0.8t/a,泥属于 HW08 类危险废物,行业来源为非特定行业,废物代码为 900-201-08,属于“清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油”,</p>
--	---

	<p>危险特性为 T, I; 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(6) 不合格品: 不合格品产生量约 1.2t/a, 不合格品性状为固态, 主要成分为钢铁, 属于一般固废, 由建设单位收集暂存后外售综合利用。</p> <p>(7) 油雾净化器废油: 废油量约为 0.9t/a, 属于 HW08 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-249-08, 属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”, 危险特性为 T、I; 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(8) 废活性炭: 废活性炭产生量约 4.0t/a, 属于 HW49 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-039-49, 属于“VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭”, 危险特性为 T, 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(9) 废润滑油: 项目设备维护保养产生废润滑油, 产生量约 0.105t/a, 属于 HW08 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-217-08, 属于“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”, 危险特性为 T、I, 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(10) 废液压油: 废液压油产生量约为 1.13t/3a, 废液压油为液态物质, 其主要成分和有害成分均为液压油, 属于 HW08 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-218-08, 属于“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”, 危险特性为 T、I, 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(11) 设备维护产生含油抹布手套: 含油抹布手套产生量约为 0.05t/a, 属于 HW49 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-041-49, 属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”, 危险特性为 T, 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(12) 废包装桶: 项目废包装桶包括废磨削液桶、废清洗油桶、废防锈油桶、废液压油桶、废润滑油桶。废包装桶产生量约 0.3t/a, 属于 HW49 类危险废物, 行业来源为非特定行业, 废物代码为 900-041-49, 属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”, 危险特性为 T, 收集后暂存于危废暂存间, 委托有资质单位进行处置。</p> <p>(13) 生活垃圾: 项目职工定员 15 人, 年运营时间为 300 天, 生活垃圾产生量为 2.25t/a, 生活垃圾存放在厂内指定场所, 由建设单位委托环卫部门定期清理。</p>
--	---

	<p><b>6、总量</b></p> <p>该项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区内化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排，故无需总量核算。</p> <p>该项目年工作时间为 300 天，年工作 4800h。通过监测数据可知，监测结果表明，验收监测期间冷轧排气筒 DA001 出口 VOCs 排放速率最大值为 0.00859kg/h；故 DA001 排气筒 VOCs 排放量为 0.041232t/a。满足环评及环评批复中总量要求（VOCs：0.1t/a）。</p>	
--	--	--

表 9 验收监测结论与建议

## 一、结论

### 1、“三同时”执行情况

2023 年 5 月，绿色方园（山东）生态环境科技有限公司编写了《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》。2023 年 5 月 23 日临清市行政审批服务局以临行审环评（承诺）准字〔2023〕20 号文对该项目的环境影响报告表进行批复。2023 年 6 月 1 日进行了固定污染源排污登记（登记编号：91371581097322937L001Z，有效期限：2023-6-01 至 2028-5-31）。

该期项目于 2023 年 5 月开工建设，2023 年 7 月投入试生产。

### 2、废气监测结论

超精、清洗和防锈废气经收集后，引入 1 套“油雾净化+两级活性炭吸附装置”处理后处理后经 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放；未收集的废气无组织排放。

监测结果表明，验收监测期间超精、清洗和防锈废气排气筒 DA001 出口 VOCs 排放浓度、排放速率最大值分别为 3.88mg/m<sup>3</sup>、0.00859kg/h。DA001 排气筒环保设备（油雾净化+两级活性炭吸附装置）对 VOCs 处理效率为 79.36%~85.61%。

通过监测结果可得：有组织 VOCs 排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 1 中 II 时段排放限值要求。

监测结果表明，验收监测期间该项目厂界无组织 VOCs 排放浓度最大值为 1.05mg/m<sup>3</sup>，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度最大值为 1.68mg/m<sup>3</sup>；厂界无组织 VOCs 排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界无组织监控点挥发性有



## 续表 9 验收监测结论与建议

机物浓度限值要求，厂区内无组织挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。

### 3、废水结论

该项目磨削液配置用水循环使用；生活污水经厂区化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。

### 4、噪声监测结论

该项目噪声源主要来自超精机、清洗机等产生的噪声。该项目所有设备均安装在车间内，优先选用噪声设备，均采取基础减振，经减振、隔声、距离衰减降低噪声对环境的影响。

监测结果表明，验收监测期间该项目北、南（西、东厂界紧邻其他单位，不具备检测条件）厂界外 2 个监测点位的昼间等效声级最大值为 56.2dB（A），夜间等效声级最大值为 44.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类声环境功能区标准。

### 5、固体废弃物处置情况

该期项目产生的固体废物主要为磨加工工序（集中供液系统）产生的废磨泥、废无纺布、废磨削液，超精工序产生的超精油泥，清洗防锈产生的清洗油泥，检验工序产生的不合格品，油雾净化器收集的废油，活性炭吸附箱产生的废活性炭，机械设备维护产生的废润滑油、废液压油、含油抹布手套，原料使用产生的废包装桶，职工日常产生的生活垃圾。

废磨泥、废无纺布、废磨削液、超精油泥、油雾净化器废油、废活性炭、废液压油、废润滑油、设备维护产生含油抹布手套、废包装桶、清洗油泥收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置；不合格品建设单位收集暂存后外售综合利用；生活垃圾存放在厂内指定场所，由建设单

## 续表 9 验收监测结论与建议

位委托环卫部门定期清理。

通过采取以上措施，项目固废均得到妥善处置，因此，固体废物对环境的影响很小。

### 6、验收总结论

综上所述，临清市迪科轴承有限公司年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承项目（一期）在施工和试运营阶段采取的生态保护措施和污染防治措施有效可行。从环保角度看，建设单位认真执行了相关的环保制度，基本落实了环境影响报告表中提出的各项环保措施。本报告认为，该项目符合建设项目竣工环境保护验收条件。

### 二、建议

- 1、积极配合环保部门的监督、检测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。
- 2、加强设备的运行管理，严格执行各工艺控制条件进行操作。
- 3、加强厂区绿化。

## 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：临清市迪科轴承有限公司


填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	临清市迪科轴承有限公司年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承项目（一期）			项目代码	C3451 滚动轴承制造			建设地点	山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内东经：			
	行业类别（分类管理名录）	三十一、通用设备制造业 3469 轴承、齿轮和传动部件制造 345 其他			建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造			项目厂区中心经度/纬度	115° 49' 1.2"，北纬：36° 48' 41.4"			
	设计生产能力	年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承			实际生产能力	年加工800万套轴承套圈及200万套轴承			环评单位	绿色方园（山东）生态环境科技有限公司			
	环评文件审批机关	临清市行政审批服务局			审批文号	临行审环评（承诺）准字（2023）20号			环评文件类型	环境影响报告表			
	开工日期	2023年5月			竣工日期	2023年7月			排污许可证申领时间	2023年6月1日			
	环保设施设计单位	-			环保设施施工单位	-			本工程排污许可证编号	91371581097322937L001Z			
	验收单位				环保设施监测单位	山东恒辉环保科技有限公司			验收监测时工况	89.55%~93.63%			
	投资总概算（万元）	5000			环保投资总概算（万元）	30			所占比例（%）	0.6			
	实际总投资	4500			实际环保投资（万元）	25			所占比例（%）	0.55			
	废水治理（万元）	0.5	废气治理（万元）	22	噪声治理（万元）	1.0	固体废物治理（万元）	1.0	绿化及生态（万元）	-	其他（万元）	0.5	
新增废水处理设施能力	-			新增废气处理设施能力	-			年平均工作时	4800h				
运营单位	临清市迪科轴承有限公司			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91371581097322937L	验收时间				
污染物排放总量控制（工业建设项目填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废水												
	化学需氧量												
	氨氮												
	废气												
	二氧化硫												
	烟尘												
	氮氧化物												
	工业固体废物												
挥发性有机物						0.041232			0.041232				


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件 1 地理位置图

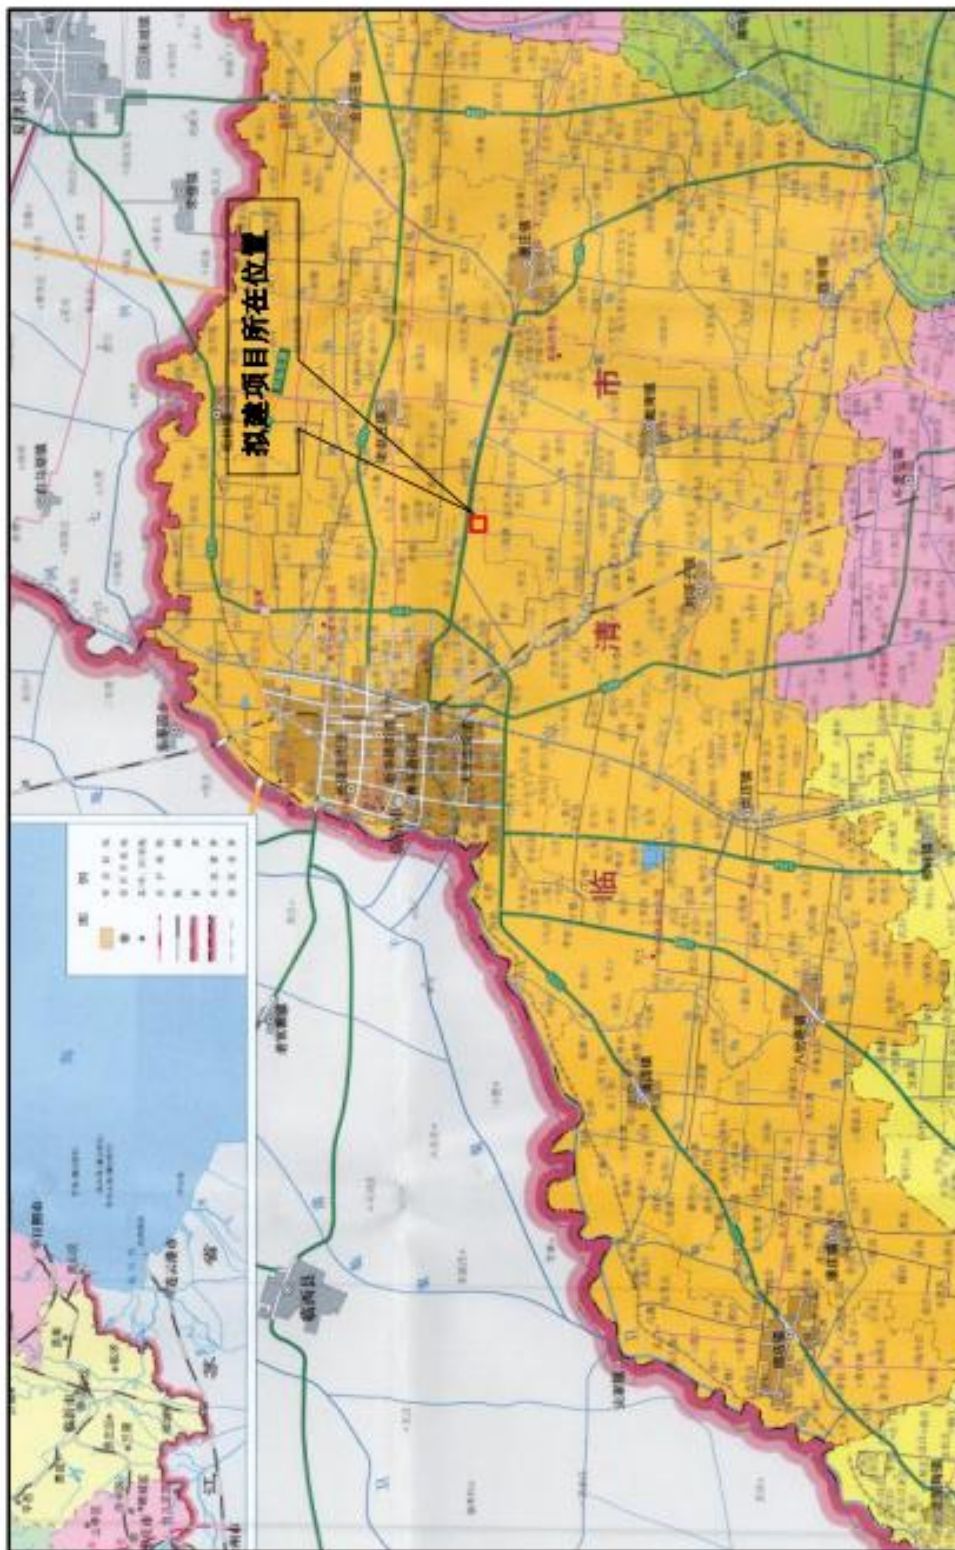

项目地理位置图 (比例尺 1: 180000)

附件 2 厂区平面布置图

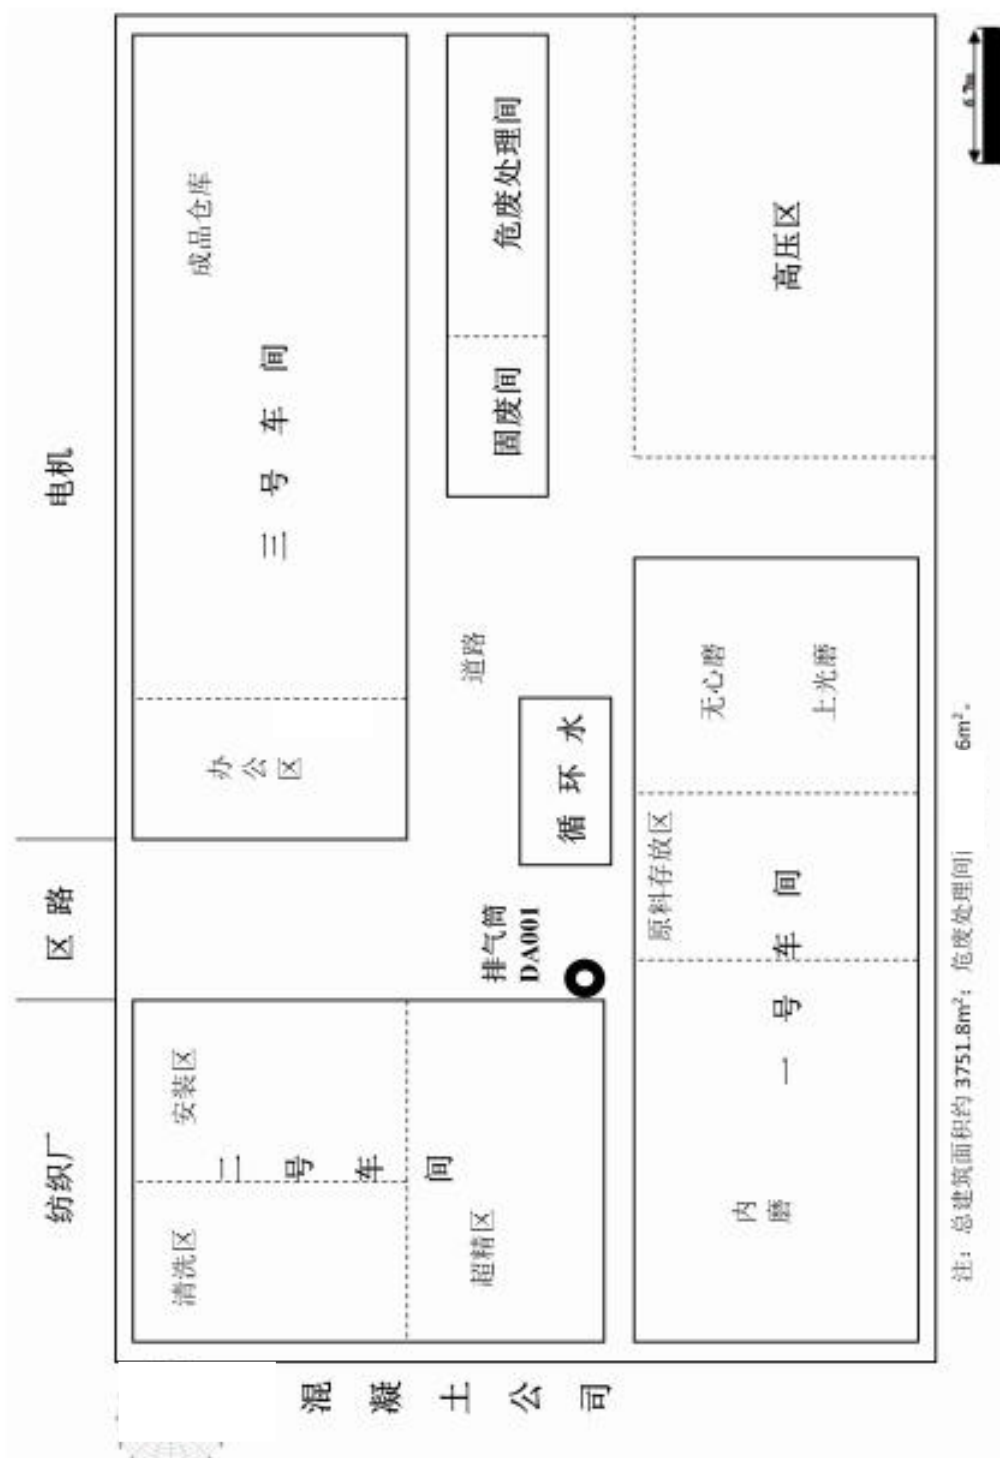

平面布置图

### 附件 3 环评结论与建议

#### 五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	超精、清洗、防锈废气	VOCs	集气罩收集、经静电式油雾净化器+两级活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放	《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准
地表水环境	生活污水	COD NH <sub>3</sub> -N	生活污水由厂区内化粪池收集、环卫部门清运，不外排	/
声环境	设备运转	噪声	选用低噪声设备，设备合理布置在室内，设置基础减震	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准
电磁辐射	无	/	/	/
固体废物	不合格品、废铁屑等一般固废外售综合利用；危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。			
土壤及地下水污染防治措施	分区防渗，危废间、化粪池、集中供液系统及清洗油、液压油、磨削液、润滑油等辅料暂存区、磨加工区、超精、清洗防锈区做重点防渗，车间内其他地面做一般防渗			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	①在工程设计、现场管理方面做好防火防爆措施； ②定期检查废气处理设施是否正常运行，若设备故障及时停车检修，保证其对废气的处理效率； ③危废暂存间、液体辅料暂存区、化粪池、集中供液系统、磨加工区、超精以及清洗防锈区进行重点防渗；危废间、液体辅料暂存区设置围堰，保证事故状态泄露物质可得到有效截留； ④厂区制定值班制度，对厂区实行“实时监控”； ⑤制定应急监测方案，可与有监测资质的单位签订委托监测协议； ⑥成立应急小组、配备应急物资（消防器材、防护装置等）； ⑦制定应急预案，对职工定期进行风险防范及应急处置培训，并定期进行应急演练。			
其他环境管理要求	根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评[2017]84号)项目应在产生实际排污之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求完成排污许可手续。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于二十九、通用设备制造业 34 中的“其他”类别，排污许可管理类别为“登记管理”。			

## 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，采取的环保措施基本可行，环境风险水平可接受；按照我国环保法的规定，凡从事建设项目，其防治污染的环保处理措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设方应严格执行“三同时”的规定，同时全面落实本报告提出的各项环境保护措施，并采取严格的环保治理和管理手段，确保环境影响可得到最大程度的减缓。因此，从环保角度看，本项目建设可行。

# 临清市行政审批服务局文件

临行审环评（承诺）准字〔2023〕20号

## 关于临清市迪科轴承有限公司 年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目 环境影响报告表的批复

临清市迪科轴承有限公司：

你单位报送的《临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目环境影响报告表》及相关申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批的相关要求，我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

该项目为新建项目，位于临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内，用地面积 3751.8 平方米，总投资 5000 万元，其中环保投资 30 万元。项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2207-371581-89-01-475395。根据报告表结论及污染物总



量确认书，该项目 VOCs 排放量为 0.1 t/a，2 倍替代量为 0.2t/a。你单位需确保污染物达标排放。

你单位要严格落实相关承诺事项和各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须开展建设项目竣工环境保护验收，验收合格方可正式投入生产。你单位应按规定申领排污许可证，严格履行持证排污、按证排污责任。

你单位需按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

  
临清市行政审批服务局  
2023 年 5 月 23 日

---

临清市行政审批服务局投资项目审批科      2023 年 5 月 23 日印发

---

附件 5 工况证明

验收监测期间工况情况记录表

验收项目名称		临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目(一期)								
验收监测时间		2023 年 7 月 10 日			2023 年 7 月 11 日			2023 年 7 月 13 日		
产品	实际负荷	设计负荷	负荷率 (%)	实际负荷	设计负荷	负荷率 (%)	实际负荷	设计负荷	负荷率 (%)	
轴承	0.6 万套/d	0.67 万套/d	89.55	0.61 万套/d	0.67 万套/d	91.04	0.60 万套/d	0.67 万套/d	89.55	
套圈	2.5 万套/d	2.67 万套/d	93.63	2.45 万套/d	2.67 万套/d	91.76	2.48 万套/d	2.67 万套/d	92.88	



建设单位盖章

## 附件 6 防渗证明

### 证明

临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目(一期)建设的厂房地面等所有设施在建设中都严格按照国家有关要求的相关规范设计、施工,各建设主体的防渗处理具体情况如下:

对危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范施工,危废暂存间的地面原土夯实后,铺设 2mm 厚高密度聚乙烯膜,防渗系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s;聚乙烯膜上设保护层,铺设 100mm 细沙层,然后采用 150mm 厚的水泥混凝土硬化地面;生产车间地垫层,用厚 10cmC30 混凝土,地面均用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺占水配重量 5%的防水剂)抹面,防渗参数  $5.5 \times 10^{-10}$  cm/s;化粪池用厚 10cmC30 混凝土,地面均用防水砂浆(1:2 水泥砂浆内掺占水配重量 5%的防水剂)抹面,防渗参数  $5.5 \times 10^{-10}$  cm/s。

特此证明!

临清市迪科轴承有限公司



## 附件 7 排污许可证

### 固定污染源排污登记回执

登记编号：91371581097322937L001Z

排污单位名称：临清市迪科轴承有限公司	
生产经营场所地址：山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内	
统一社会信用代码：91371581097322937L	
登记类型： <input checked="" type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 变更	
登记日期：2023年06月01日	
有效期：2023年06月01日至2028年05月31日	

#### 注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

## 附件 8 危险废弃物处置合同

山东顺世环保科技有限公司

第 A 版 第 1 次修订

LQSS/WF-2023



扫一扫加微信

乙方合同编号:LQSS-2023-01-247

### 危险废弃物委托处置合同



甲方：临清市迪科轴承有限公司  
乙方：山东顺世环保科技有限公司  
签约地点：山东省聊城临清市  
签约时间：2023年6月1日

## 危险废物委托处置合同

甲方（委托方）：临清市地科轴承有限公司单位地址：山东省聊城市临清市戴湾镇临博路润达纺织公司院内固定电话：                     邮 箱：                    联系人：谢华增 手机号码：18953900656乙方（受托方）：山东顺世环保科技有限公司单位地址：临清市青年办事处张堂工业园联系电话：18953920049 邮 箱：                    

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，甲乙双方本着“平等自愿、互助互惠”的原则，就乙方受甲方委托处理处置甲方产生的危险废物业务，为确保双方合法权益，维护正常合作，特签订本合同，以资共同信守：

## 第一条 合作与分工

- 1、乙方保证所持有危险废物经营许可证、营业执照等相关证件合法有效。
- 2、乙方为甲方提供危险废物暂存技术咨询、危险废弃物分类、包装、标示规范的技术指导、危险废弃物特性等相关技术咨询。
- 3、甲方负责分类收集本单位产生的危险废物，负责将各类废物分开存放，危险废物应置于规范的包装袋或包装容器内，并在包装物上张贴识别标签，废物无泄露。如因标识不清、包装破损所造成的一切后果及环境污染由甲方负责。

4、甲方须提前10个工作日联系乙方承运，乙方根据生产及物流情况确认可以运输后通知甲方，按双方确定好的收集种类及数量，甲方在固废网申领转运联单，甲方申请转运联单后，乙方负责危险废物运输、接收及无害化处置工作。甲方必须按照本合同第二条的包装要求进行包装，装车前应将待运输的废物集中摆放，并负责装车。否则乙方有权拒运，并不承担由此引起的一切责任及损失。

5、乙方可自行运输或委托有危险废物道路运输资质的第三方负责运输。

6、乙方收运时，工作人员进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度及安全管理规定。

## 第二条 危废名称、数量及处置价格

危废名称	废物代码	形态	预处置量 (吨/年)	处置价格 (元/吨)	包装规格	预计合同 额(元)
废磨削液	900-006-09	液态	/	/	桶装	
废磨泥	900-006-09	固态	/	/	袋装	
废无纺布	900-041-49	固态	/	/	袋装	
超精油泥	900-200-08	固态	/	/	袋装	
清洗油泥	900-201-08	固态	/	/	袋装	
废润滑油	900-217-08	液态	/	/	桶装	
废液压油	900-218-08	液态	/	/	桶装	
废活性炭	900-039-49	固态	/	/	箱装	
废油	900-249-08	液态	/	/	桶装	
废包装桶	900-041-49	固态	/	/	袋装	
以下空白						

附：须处置危险废物种类和价格需经化验确认后确定，具体价格按照双方商议的

报价单为准，实际处置时，需签署附属协议。

### 第三条 收费及运输要求

收款账户：86612002101421006831

开户行：齐鲁银行聊城临清支行

公司名称：山东顺世环保科技有限公司

公司地址：山东省聊城市临清市青年办事处南环路西段（张堂村南）

电 话：0635-2578123 18953920049

1、甲方向乙方缴纳合同服务款人民币环保协议元。合同期内  包含  不包含 ) 双方协商的处置种类及相应数量，合同到期不再返还。

2、须处置危险废物数量、种类、合同标的总额实行据实计算并经双方签字确认。

3、每次运输量不足一吨按一吨结算处置费（不超两种危废），超过一吨以实际转移量结算。

4、甲方要求单独派车运输的，需增加单独派车费用。

5、运输之前甲方废物的包装必须得到乙方认可，如不符合本合同第二条包装的相关规定，乙方有权拒运。如需乙方提供包装材料，甲方需支付包装材料费用。

6、危险废物在甲方公司时或由于甲方包装不符合规范，导致发生意外或事故，风险和责任由甲方承担。

7、合同期内如需补签合同，每次需缴纳 1000 元服务费（此费用不按处置费冲抵）。

### 第四条 废物的计重



废物计重按下列方式进行：

在甲方厂区内或者附近过磅称重，由甲方提供计重工具或负责相关费用。

#### 第五条 联单的填写

甲方在厂区内称重后，在电子联单上填写重量并打印出三份联单，在相关位置盖上公章后交给乙方随车司机。货物到达乙方厂区后，乙方进行过磅复核，如出现较大磅差，乙方及时通知甲方，双方落实磅差原因后确定最终重量，乙方在固废网确认联单后，打印五份并通知甲方来盖章，甲方盖章后，乙方将其中两份联单给甲方，完成联单工作。

#### 第六条 处置费结算

6.1 按双方协议价格，若过磅单超出协议数量，甲方装车后凭过磅单按双方协议金额补足款项。

6.2 付款方式：转账、银行电汇。乙方原则上不收取现金，特殊情况下甲方必须提出书面说明，并将现金交至乙方财务部，其他部门及人员不得收取现金，否则由此产生的一切责任由甲方承担。

#### 第七条 合同违约责任

1. 甲乙双方任何一方违反本合同的规定，守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为；如违约方书面通知违约方仍不改正的，守约方有权中止直至解除本合同。因此而造成的经济损失及法律责任由违约方承担。

2. 甲方所交付的危险废物不符合本合同约定的，乙方有权拒绝收运。乙方也可就不符合本合同约定的危险废物重新提出报价单交予甲方，经双方协商同意后，再交由乙方处理。

3. 若甲方故意隐瞒乙方或收运人员，或者存在过失，造成的经济及法律责任由甲方负全责。乙方有权将该批废物返还给甲方，并要求甲方赔偿因此造成的全部经济损失（包括分析检测费、废物处理处置费、运输费等）以及承担全部相应的法律责任。

4. 甲方逾期向乙方支付处置费、运输费的，每逾期一日按照应付总额的千分之五承担违约责任。同时，乙方随时可终止运输。并不承担由此引起的一切责任。

5. 保密义务：任何一方对于因本合同的签署和履行而知悉的对方的任何商业信息，包括但不限于处理的废物种类、名称、数量、价格及技术方案等，均不得向任何第三方透露（将商业信息提交环保行政主管部门审查的除外）。任何一方违反上述保密义务的，造成合同另一方损失的，应向另一方赔偿其因此而产生的实际损失。

#### 第八条 合同的免责

在合同存续期内甲方或乙方因不可抗力而不能履行本合同时，应在不可抗力事件发生后 7 日内向对方通知不能履行或者延期履行、部分履行的理由。在取得相关证明及通知对方后，本合同可以不履行或者延期履行、部分履行，并免于相关方承担相应的违约责任。

#### 第九条 合同争议的解决

因履行本合同产生的争议，由双方协商解决，协商不成的，由乙方所在地人民法院管辖。

#### 第十条 合同期限

本合同有效期从 2023 年 6 月 1 日起至 2024 年 5 月 31 日止，合

同期满若甲乙双方继续合作的，需在期满前一个月重新签订续约合同，未签订续约合同的，合同到期后自然终止。

第十一条 其他

1. 本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份。
2. 本合同经双方授权代表签名并加盖公章或业务（合同）专用章后正式生效。
3. 本合同未尽及修正事宜，经双方协商解决或另行签约，补充协议与本合同具有同等法律效力。

以下无正文

甲方：

授权代表：

收运联系人：

联系电话：

乙方：山东顺世环保科技有限公司

授权代表：李泽勇

收运联系人：李泽勇

联系电话：18806358555

签订日期：2023 年 6 月 1 日

附件 9 污染物总量确认书

编号： LQZL【2023】010 号

# 临清市建设项目污染物总量确认书

(试 行)

项目名称： 年加工 1000 万套轴承套圈及 200 套轴  
承项目

建设单位（盖章）： 临清市迪科轴承有限公司



申报时间： 2023 年 04 月 20 日

聊城市生态环境局临清市分局制

项目名称	年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目				
建设单位	临清市迪科轴承有限公司				
法人代表	谢华增	联系人	谢华增		
联系电话	18953900656	传真			
建设地点	山东省聊城市临清市戴湾镇临博路南润达纺织有限公司院内				
建设性质	新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别	C3451 滚动轴承制造	
总投资 (万元)	5000	环保投资 (万元)	30	环保投资 比例	0.6%
计划投产日期	2023		年工作时间(d)	300	
主要产品	轴承套圈、轴承		产量	1000 万套轴承套圈 200 万套轴承	
环评单位	绿色方园(山东)生态环境 科技有限公司		环评评估单位		
<p><b>一、主要建设内容</b></p> <p>该项目租赁临清市润达纺织有限公司现有空地进行车间建设，占地 3751.8 平方米。在车间内设置超精机、清洗机、磨床等生产设备，以外购的 车用套圈为原料，经磨加工、超精、清洗、组装等工序，加工生产深沟球轴承 套圈及轴承。项目建成后，达到年加工 1000 万套轴承套圈及 200 套轴承生 产能力。</p>					

<b>二、水及能源消耗情况</b>			
名称	消耗量	名称	消耗量
水(吨/年)	580	电(万千瓦时/年)	45
燃煤(吨/年)		燃煤硫分(%)	
燃油(吨/年)		天然气(万立方米/年)	

三、主要污染物排放情况					
污染要素	污染因子	排放浓度	年排放量(吨/年)	排放去向	
废水	1.COD	-	-	生活污水经化粪池收集后,委托环卫部门清运。	
	2.NH <sub>3</sub> -N	-	-		
废气	1.VOCs	-	0.1	超精、清洗防锈废气经收集后,引入1套油雾净化+两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。	
固废	1.一般固废	-	-	不合格品收集后外售综合利用;生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。	
	2.危险废物	-	-	产生的危险废物由专用容器收集后暂存于危废暂存库,定期委托有资质单位安全处置。	
备注:					
<b>四、总量指标调剂及“以新带老”情况</b> 根据《临清市迪科轴承有限公司年加工1000万套轴承套圈及200万套轴承项目环境影响报告表》,该项目需申请的VOCs总量0.1t/a,2倍替代量为0.2t/a。所需总量指标来源于临清市南环路金鹤加油站废气治理的减排量。					
<b>五、政府拨付“十四五”污染物总量指标(吨/年)</b>					
化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0	0
<b>六、建设项目环境影响评价预测污染物排放总量(吨/年)</b>					
化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0.1	0
<b>七、县级环保局总量指标(吨/年)</b>					
化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物	VOCs	颗粒物
0	0	0	0	0.1	0

**市生态环境局分局审核意见：**

临清市迪科轴承有限公司年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承项目，租赁临清市润达纺织有限公司现有空地建设车间，占地 3751.8 平方米。在车间内设置超精机、清洗机、磨床等生产设备，以外购的车用套圈为原料，经磨加工、超精、清洗、组装等工序，生产深沟球轴承套圈及轴承。项目建成后，达到年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套轴承生产能力，总投资 5000 万元。

该项目生活污水经化粪池收集后，委托环卫部门清运。

该项目废气污染物主要为超精、清洗、防锈工序产生的 VOCs。超精、清洗、防锈废气经集气罩收集后引至一套“油雾净化器+两级活性炭吸附装置”处理，同时将清洗机置于微负压密闭房内，处理后的废气通过 1 根 15m 高排气筒 DA001 排放。根据环评核算，该项目 VOCs 排放量为 0.1t/a。

该项目需申请 VOCs 总量为 0.1t/a，所需总量指标来源于临清市南环路金鹤加油站废气治理的减排量。该项目需执行“2 倍替代”要求，2 倍替代量为 0.2t/a。替代源及替代量能够满足项目建设所需，符合《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理暂行办法的通知》（鲁环发【2019】132 号）文件中“2 倍替代”要求。

同意污染物总量确认。



## 有关说明

1. 为落实国家和省关于加强宏观调控和总量减排的部署要求，根据省环保厅《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（鲁环发〔2007〕131号文件）要求，市生态环境局特制定本《总量确认书》，主要适用于市县两级环保部门审批的建设项目，作为环评审批的前置条件。

2. 建设单位需认真填写建设项目总量指标等相关内容，经县级生态环境局总量管理部门审查同意后，将确认书一式四份连同有关证明材料报市生态环境局。市生态环境局收到申报材料后，视情况决定是否需要现场核查。对证明材料齐全、符合总量管理要求的，自受理之日起20个工作日内予以总量指标确认。

3. “总量指标调剂及‘以新带老’情况”的填写内容必须包括：（1）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物总量指标来源及数量；（2）替代项目削减总量的工程措施、主要工艺、削减能力及完成时限；（3）相关企业纳入《“十四五”主要污染物总量削减目标责任书》及国家、省、市污染治理计划的工程项目完成情况等。

4. 对市、县（市、区）政府未下达“十四五”期间污染物总量指标的，确认书中的相关总量指标栏目可不填写。

5. 确认书编号由市生态环境局临清市分局总量管理部门统一填写，前4位字母为分局机构简称，中间4位为年度，后3位为顺序号。

6. 确认书一式四份，建设单位、县级总量管理部门、市级总量管理部门、项目环评审批负责部门各1份。

7. 如确认书所提供的空白页不够，可增加附页。



附件 10 企业营业执照



附件 11 应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	临清市迪科轴承有限公司	统一社会信用代码	91371581097322937L
法定代表人	谢华增	联系电话	15020684207
联系人	高东	联系电话	15020684207
传真	/	电子邮箱	15020684207@139.com
地址	山东省聊城市临清市戴湾镇临博路润达纺织有限公司院内 东经 115°49'1.2"、北纬 36°48'41.4"		
预案名称	临清市迪科轴承有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】		
<p>本单位于 2023 年 08 月 11 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。</p> <p>本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。</p>			
			
预案签署人	谢华增	报送时间	2023 年 08 月 14 日

突发环境事件应急预案备案文件目录	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 突发环境事件应急预案备案表;</li> <li>2. 环境应急预案及编制说明;</li> <li>3. 环境应急预案(签署发布文件、环境应急预案文本);</li> <li>4. 环境应急预案编制说明(编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明);</li> <li>5. 环境风险评估报告;</li> <li>6. 环境应急资源调查报告;</li> <li>7. 环境应急预案评审意见。</li> </ol>		
备案意见	<p>该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2023年8月16日收讫,文件齐全,予以备案。</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
备案编号	371581-2023-119-L		
报送单位	临清市迪科轴承有限公司		
受理部门负责人		经办人	

附件 12 监测报告



181512342018



# 检测报告

## Testing Report

山东恒辉检字 (YS) 第 202307-L057 号



项目名称: 年加工 1000 万套轴承套圈及 200 万套

轴承项目 (一期)

委托单位: 临清市迪科轴承有限公司

报告日期: 2023 年 07 月 20 日

山东恒辉环保科技有限公司

检验检测专用章

Shandong Heng Hui Environmental Protection Technology Co., Ltd



## 检测报告说明

- 1、检测报告无本公司检测专用章、无 CMA 专用章、无骑缝章无效。
- 2、检测报告无检测（或编制）、审核、批准人签字无效。
- 3、本检测报告涂改、增删无效。
- 4、委托送样检测仅对来样检测结果负责。
- 5、检测结果仅对本次样品有效。
- 6、未经本公司同意，不得用于各类广告宣传。
- 7、如对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复检申请，逾期不予受理。
- 8、未经本公司批准，本检测报告不得复印（全文复印除外）。

公司名称：山东恒辉环保科技有限公司

检测地址：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处彩虹路与鼎宏路北首山东邮电工程公司淄博分公司（二楼）

联系电话：0533-2398198 18953351966

邮 编：255000



# 山东恒辉环保科技有限公司

## 检测报告

山东恒辉检字(YS)第202307-L057号

第1页共4页

委托单位	临清市迪科轴承有限公司	单位地址	山东省聊城市临清市戴湾镇临博路润达纺织公司院内		
联系人	谢华增	联系电话	13780702700		
采(送)样日期	2023年07月10日-13日	分析日期	2023年07月11日-13日		
采样人员	腾广帅、宛天然	分析人员	于亚南、邢玉萍、王妍		
样品类型	有组织废气、无组织废气、噪声				
样品状态	样品容器密封完好、无破损,样品无污染、无泄漏				
质量控制及质量保证	本次检测依据国家标准,检测人员均持证上岗,所用仪器均在有效检定周期内。				
检测依据					
序号	检测项目	标准名称及依据	仪器名称及型号	仪器编号	检出限
1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	AWA6228+ 多功能声级计	HHYQ-355-2022	/
2	VOCs	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07 mg/m <sup>3</sup>
3	VOCs	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	GC-7960plus 气相色谱仪	HHYQ-297-2021	0.07 mg/m <sup>3</sup>
备注	本次检测结果不予判定。				
编制人:		审核人:	授权签字人: 检测专用章 批准日期: 2023年07月20日		



检测报告

一、有组织废气检测结果:

表 1-1 超精、清洗和防锈废气排气筒进口检测结果

检测点位	超精、清洗和防锈废气排气筒进口					
采样日期	2023年07月10日			2023年07月11日		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度(m)	0.30/-					
烟温(℃)	37.9	38.3	37.3	27.8	30.5	31.1
标干流量(m <sup>3</sup> /h)	2451	2801	2867	2844	2623	2940
样品编号	202307-L057FQ0019-0021			202307-L057FQ0040-0042		
VOCs 排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	15.2	16.6	15.0	13.8	17.8	14.0
VOCs 排放速率(kg/h)	3.73×10 <sup>-2</sup>	4.65×10 <sup>-2</sup>	4.30×10 <sup>-2</sup>	3.92×10 <sup>-2</sup>	4.67×10 <sup>-2</sup>	4.12×10 <sup>-2</sup>
备注						

表 1-2 超精、清洗和防锈废气排气筒出口检测结果

检测点位	超精、清洗和防锈废气排气筒出口					
采样日期	2023年07月10日			2023年07月11日		
检测频次	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
内径/高度(m)	0.30/15					
烟温(℃)	35.0	35.5	36.8	31.4	32.0	33.3
标干流量(m <sup>3</sup> /h)	2049	2185	2167	2074	2215	2182
样品编号	202307-L057FQ0016-0018			202307-L057FQ0037-0039		
VOCs 排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	3.76	3.06	3.56	3.05	3.88	3.55
VOCs 排放速率(kg/h)	7.70×10 <sup>-3</sup>	6.69×10 <sup>-3</sup>	7.71×10 <sup>-3</sup>	6.33×10 <sup>-3</sup>	8.59×10 <sup>-3</sup>	7.75×10 <sup>-3</sup>
备注						



检测报告

山东恒辉检字(YS)第202307-L057号

第3页共4页

二、无组织废气检测结果:

表 2-1 VOCs 检测结果

采样日期		VOCs (mg/m <sup>3</sup> )				
		01#上风向	02#下风向	03#下风向	04#下风向	厂房门窗通风口
2023年07月10日	样品编号	202307-L057FQ0001-0015				
	第一次	0.71	0.87	0.91	0.95	1.16
	第二次	0.67	0.98	0.89	0.95	1.23
	第三次	0.72	0.96	0.94	0.97	1.27
2023年07月11日	样品编号	202307-L057FQ0022-0036				
	第一次	0.79	1.01	0.95	1.03	1.68
	第二次	0.78	0.95	1.01	0.94	1.55
	第三次	0.80	1.05	1.03	0.91	1.53
备注						

表 2-2 采样气象观测数据

采样日期	时间	温度(℃)	相对湿度(%)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量	气压(KPa)
2023年07月10日	11:00	33.8	47	S	1.24	1	0	99.54
	11:25	33.9	48	S	1.24	1	0	99.54
	11:47	34.1	45	S	1.26	1	0	99.52
2023年07月11日	10:41	35.6	45	S	1.21	1	0	99.72
	11:10	35.4	45	S	1.20	1	0	99.74
	11:35	34.9	46	S	1.21	1	0	99.83
备注								





山东恒辉环保科技有限公司

### 检测报告

山东恒辉检字(YS)第202307-L057号

第4页共4页


#### 三、噪声检测结果:

表 3-1 噪声检测结果

采样日期	采样点位	测量时段	检测结果 Leq dB (A)	气象条件	
2023年07月10日	11:01	06#南厂界外1m处	昼间	53.9	无雷电, 无雨雪, 风速1.22m/s
	11:15	07#北厂界外1m处	昼间	54.4	
	22:00	06#南厂界外1m处	夜间	44.5	无雷电, 无雨雪, 风速1.30m/s
	22:13	07#北厂界外1m处	夜间	41.3	
2023年07月11日	10:40	06#南厂界外1m处	昼间	54.3	无雷电, 无雨雪, 风速1.21m/s
	10:53	07#北厂界外1m处	昼间	56.2	
2023年07月13日	22:00	06#南厂界外1m处	夜间	40.9	无雷电, 无雨雪, 风速1.25m/s
	22:14	07#北厂界外1m处	夜间	43.9	
备注					

1  
卷  
·  
用  
1

附件：点位示意图

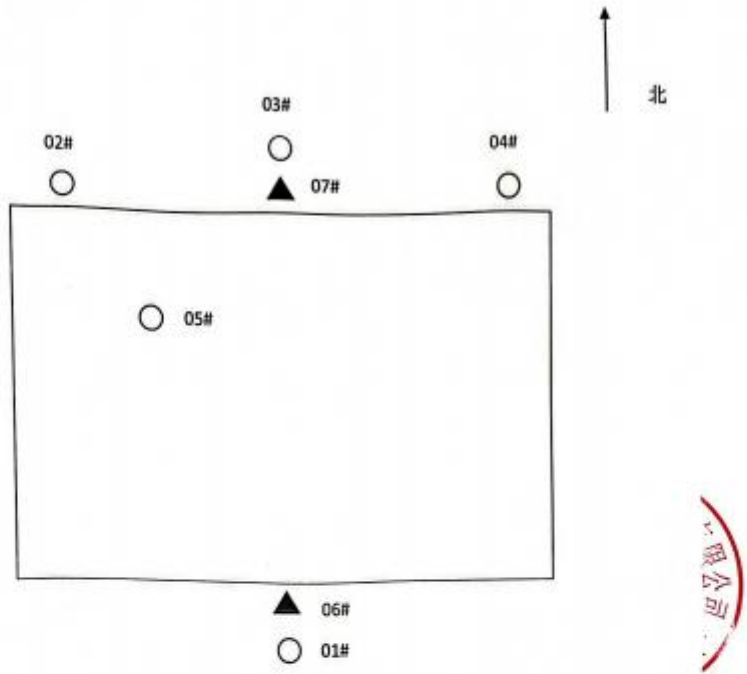

图例：

- 无组织采样点
- ▲ 噪声检测点

.....本报告结束.....